

# ИНСТРУКЦИЯ

по монтажу  
интерьерной лепнины  
из пенополиуретана

## КАРНИЗЫ



Для красоты стен и потолков

# Инструменты

# Материалы



Рулетка



Карандаш



Отбивочный шнур



Угломер



Торцовочная пила



Молоток




Круглогубцы



Пистолет под клей



Шпатель резиновый

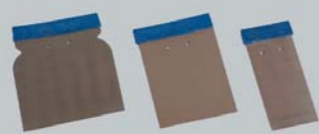

Шпатель металлический



Степлер



Перчатки



Наждачная бумага



Ветошь



Финишные гвозди



Универсальный клей

Монтажный клей

Стыковочный клей



Уайт спирит



Мелкозернистая водорастворимая шпатлевка



Ацетон

**Условия при проведении работ:** температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8°C. Относительная влажность воздуха в помещении 40–80%. Необходимо выдержать изделия в помещении не менее 24 часов.

**Требования к поверхности:** подготовленная поверхность должна быть сухой, обезжиренная, очищенная от пыли. Слабые минеральные основания должны быть предварительно укреплены подходящей грунтовкой.

# Монтаж лепнины

Для красоты стен и потолков



**1**  
Плотно прижать изделие к стене и потолку, сделать отметки по нижнему краю изделия.



**2**  
С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.



**3**  
С помощью угломера произвести замер угла помещения.



**4**  
Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.



**5**  
Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Монтажный» или «Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3-5 мм.



**6**  
Приложить изделие к месту установки согласно разметки на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.



**7**  
Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.



**8**  
При необходимости места примыкания изделия к стене и потолку протереть тканью, смоченной водой — при использовании клея «Монтажный»; ацетоном — при использовании клея «Универсальный».

# Монтаж лепнины

Для красоты стен и потолков



**9-1**

При использовании клея «Монтажный» для предотвращения сползания изделия необходимо зафиксировать изделие финишными гвоздями, которые вбиваются под изделия. Гвозди удаляются спустя 24 часа.



**9-2**

При использовании клея «Универсальный» фиксация финишными гвоздями не является обязательной.



**11**

Очистить увлажненной тканью от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.



**12**

Нанести клей «Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.



**9-3**

В особых случаях необходима дополнительная фиксация изделий саморезами с шагом  $\approx 500$  мм: при размерах сечения более  $100 \times 100$  мм или при монтаже изделий на одну монтажную плоскость.



**10**

Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка изделий, при необходимости сделать повторный запил.



**13**

Нанести клей «Монтажный» или «Универсальный» на монтажную поверхность следующего изделия.



**14**

Прижать изделие к стене и потолку, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.

# Монтаж лепнины

Для красоты стен и потолков



**15**  
Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.



**16**  
Протереть стык тканью, смоченной ацетоном.



**19**  
Мелкозернистой водорастворимой шпатлевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки, при необходимости повторить «Шаг 18» до получения ровной поверхности.



**20**  
Заполнить клеем места примыкания изделия к стене и потолку в тех участках, где клей не выступил.



**17**  
Продолжить монтаж следующего изделия.



**18**  
Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки.



**21**  
Удалить излишки клея тканью, смоченной водой — при использовании клея «Монтажный»; ацетоном — при использовании клея «Универсальный».



**22**  
Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.

Для красоты стен и потолков